

# АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ **Иванов ИИ**

ДАТА ОСМОТРА **16.06.2022**



МАРКА **Hyundai**  
МОДЕЛЬ **i30**

ГОД ВЫПУСКА **2012**  
ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ **98585**

ЦВЕТ **Красный**  
VIN **TMAD251BBDJ0\*\*\*\*\***

соответствует  не соответствует


**ЛОБОВОЕ СТЕКЛО**  оригинал  не оригинал  трещина/скол  требуется ремонт/замена  см. фото  
**ОСТЕКЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ**  оригинал  не оригинал  трещина/скол  требуется ремонт/замена  см. фото

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА**

пройдена  не пройдена  доп. проверка  пробег по ТО

**КОММЕНТАРИИ**

**СХЕМА ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ ЛКП/СОСТОЯНИЕ КОЛОДОК/ДИСКОВ/ШИН**

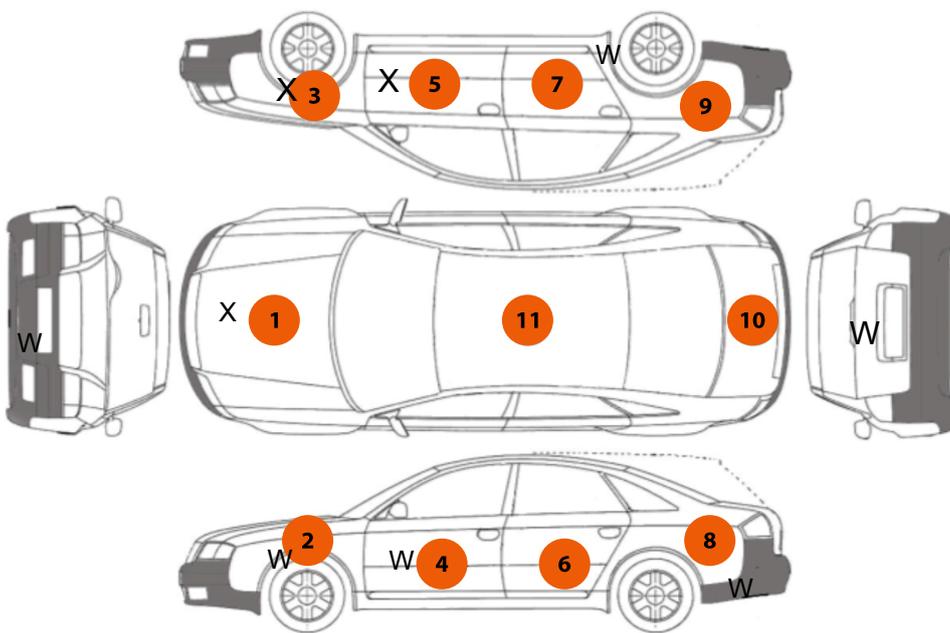

защитная пленка

**ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ**  
передние  норм  замена  требуется ремонт/замена  см. фото  
задние  норм  замена  требуется ремонт/замена  см. фото

**ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ**  
передние  норм  замена  требуется ремонт/замена  см. фото  
задние  норм  замена  требуется ремонт/замена  см. фото

**ПОКРЫШКИ**  
 летние год выпуска **2012**  
 зимние год выпуска

**ИЗНОС**  
 более 50%  менее 50%  новые

**ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ**  
 есть  нет  см.фото

**ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕС**  
 есть  нет  со слов  
 с автомобилем

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА ЛКП	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	Капот	~100	
2	Крыло переднее левое	~350	
3	Крыло переднее правое	~90	
4	Дверь передняя левая	~110 - 900	
5	Дверь передняя правая	~50-100	
6	Дверь задняя левая	~110	
7	Дверь задняя правая	~110	
8	Крыло заднее левое	~110	
9	Крыло заднее правое	~110-1500	
10	Крышка багажника	~110-900	
11	Крыша	~100	

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- A царапины
- B вмятина с царапиной
- C коррозия
- M замечен ремонт
- W следы восстановления
- S ржавчина
- P стертость краски
- U вмятина
- X требуется замена
- XX деталь заменена

- 1 маленькое повреждение
- 2 среднее повреждение
- 3 большое повреждение



**ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА**

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА	№	СТОЙКИ	ЛЕВАЯ	ПРАВАЯ
12	Бампер передний	ОК	1	Передняя	ОК	ОК
13	Бампер задний	ОК	2	Средняя	ОК	ОК
14	Пороги	ОК	3	Задняя	ОК	ОК

**КОММЕНТАРИЙ** Мелкие сколы, царапины. Следы эксплуатации. Следы Восстановления передней части авто после ДТП. Следы ремонта левого лонжерона.

**ПРОДАВЕЦ**  физ.лицо  владелец  автосалон  
 юр.лицо  перекупщик  площадка

**СТАТУС**  вписан в ПТС  на комиссии  
 не вписан в ПТС  доверенность

**ДОКУМЕНТЫ**  ПТС  оригинал  свободные поля  СТС  
 дубликат  права

**КЛЮЧИ**  шт.  сверка ключ-личинка  
 со слов

**ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  сервисная книжка  заказ-наряды  профильные сервис  не подтвержденная  см. фото

**НОМЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ** VIN автомобиля:  кузов  лоб.стекло  бирка/стикер на стойке  см.фото  
 № двигателя:  соответств  не соответств  коррозия  требуется доп.проверка  см.фото  
 № рамы:  соответств  не соответств  коррозия  требуется доп.проверка  см.фото

**КОММЕНТАРИИ** номерные агрегаты соответствуют ПТС

**МОТОРНЫЙ ОТСЕК**  
 Двигатель:  норма  нарушение герметичности  посторонний звук  износ масла  ремонт  см.фото  
 Навесное оборудование:  норма  нарушение герметичности  посторонний звук  износ  ремонт  см.фото  
 Состояние радиаторов:  норма  нарушение герметичности  повреждения сот  загрязнение  ремонт  см.фото  
 Пластиковые детали:  норма  есть повреждения  ремонт  см.фото  
 Состояние ЛКП:  норма  следы коррозии  окрас  ремонт  см.фото

**КОММЕНТАРИИ** Запотевание прокладки клапанной крышки, по рез-ам эндоскопии присутствуют небольшие царапины на стенках цилиндров

**СОСТОЯНИЕ САЛОНА**  
 Обшивка дверей:  норм  дефекты  загрязнение  см.фото Приборная панель:  норм  дефекты  см.фото  
 Сиденья:  норм  дефекты  загрязнение  см.фото Акустика:  норм  дефекты  см.фото  
 Потолок:  норм  дефекты  загрязнение  см.фото Кондиционер:  норм  дефекты  см.фото  
 Пластиковые эл-ты:  норм  дефекты  загрязнение  см.фото Эл-ты управления:  норм  дефекты  см.фото  
 Руль:  норм  дефекты  загрязнение  см.фото

**КОММЕНТАРИИ** Провести химчистку салона. Присутствуют эксплуатационные следы на эл-тах упр-я

**СОСТОЯНИЕ БАГАЖНИКА**  
 Обшивка багажника:  норм  повреждение  загрязнение  ремонт  см.фото  
 Запасное колесо  есть  нет  докатка  полноразмерное  см.фото  
 Инструменты  есть  нет  см.фото

**КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА**  производилась  не производилась  
**ошибки** ДВС:  нет  есть  активная  историческая \_\_\_\_\_  
 Коробка:  нет  есть  активная  историческая \_\_\_\_\_  
 ABS/ESP:  нет  есть  активная  историческая \_\_\_\_\_  
 Безопасность  нет  есть  активная  историческая \_\_\_\_\_  
 Доп. блоки управления  нет  есть  активная  историческая \_\_\_\_\_  
 Соответствие пробега  нет  да  не подтвержден \_\_\_\_\_

**КОММЕНТАРИИ** Активных ошибок нет

**ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР)**  рекомендация к детальному осмотру на подъемнике  
 Передняя ось:  есть замечания  см.фото Задняя ось:  есть замечания  см.фото  
 нет замечаний  нет замечаний

**КОММЕНТАРИИ** Проверить резинки крепления глушителя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  
 Противоугонная система  штатная  автозапуск  механическая блокировка  см.фото  
 Дополнительная защита ДВС/АКПП/РКП  Автономный подогреватель  см.фото

Сигнализация СТАРЛАЙН

**ТЕСТ ДРАЙВ**  производился  в полном объеме **НАРЕКАНИЯ**  есть  ДВС  ходовая часть  
 не производился  не в полном объеме  нет  коробка  рулевое управление

**КОММЕНТАРИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ**  Замена лобового стекла  Тех.обслуживание автомобиля  Замена АКБ

Заменить прокладку клапанной крышки, провести ТО по замене масла.

**РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ**  рекомендую  не рекомендую  рассмотреть к приобретению  требуются доп.проверки

**КОММЕНТАРИИ**

**СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ**  
 до торга  после торга   
 оценочная

С диагностикой автомобиля ознакомлен и согласен с его состоянием. Я понимаю, что состояние автомобиля и информация по диагностике актуальна только на момент осмотра.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О