

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ Родригес

ДАТА ОСМОТРА 12.06.14



МАРКА Skoda
МОДЕЛЬ Roomster

ГОД ВЫПУСКА 2008
ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ 111000

ЦВЕТ КРАСНЫЙ
VIN TMBAJ065J095D15706

соответствует не соответствует


ЛОБОВОЕ СТЕКЛО оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена см. фото

ОСТЕКЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена см. фото

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
пройдена не пройдена доп. проверка пробег по ТО

КОММЕНТАРИИ Лобовое зашито

СХЕМА ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ ЛКП/СОСТОЯНИЕ КОЛОДОК/ДИСКОВ/ШИН

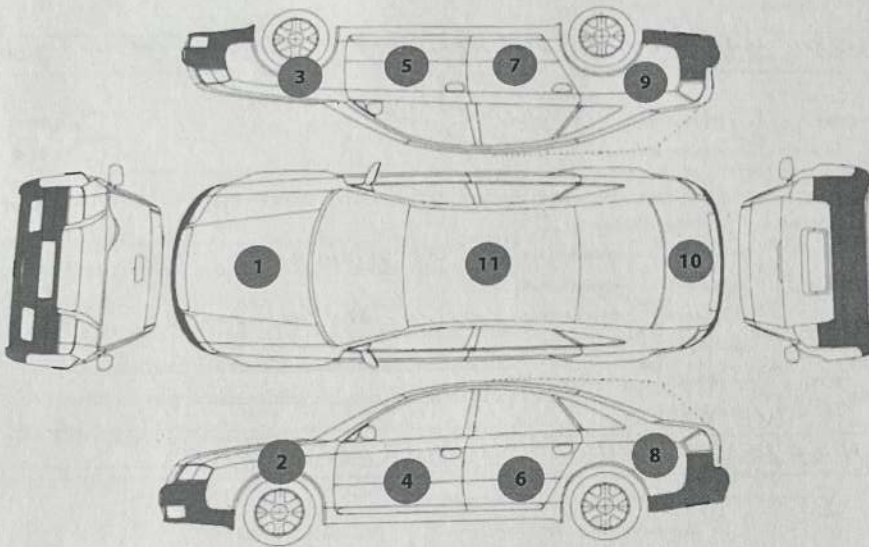

защитная пленка
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
передние норм замена барабан
задние норм замена

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
передние норм замена барабан
задние норм замена

ПОКРЫШКИ
 летние год выпуска 17
 зимние год выпуска

ИЗНОС
 более 50% менее 50% новые


ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
 есть нет см. фото

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕС
 есть нет со слов
 с автомобилем

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА ЛКП	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	Капот	300-1000	X
2	Крыло переднее левое	200-300	M2
3	Крыло переднее правое	200-300	W2
4	Дверь передняя левая	85-110	M1
5	Дверь передняя правая	80-95	
6	Дверь задняя левая	90-110	
7	Дверь задняя правая	90-100	W1
8	Крыло заднее левое	130-350	M1
9	Крыло заднее правое	55-150	M2
10	Крышка багажника	85-120	
11	Крыша	87-150	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A царапины
- B вмятина с царапиной
- C коррозия
- M замечен ремонт
- W следы восстановления
- S ржавчина
- P стертость краски
- U вмятина
- X требуется замена
- XX деталь заменена
- 1 маленькое повреждение
- 2 среднее повреждение
- 3 большое повреждение

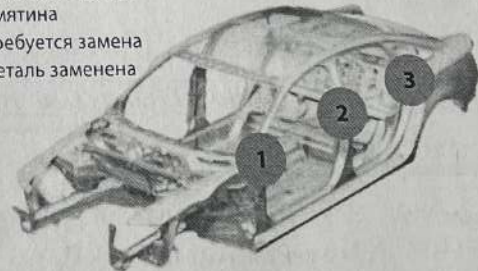

ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА

6

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА	№	СТОЙКИ	ЛЕВАЯ	ПРАВАЯ
12	Бампер передний	X	1	Передняя	60	55
13	Бампер задний		2	Средняя	80	80
14	Пороги	C3/C3	3	Задняя	55	65

КОММЕНТАРИИ некачественные вторичные окраски, весь кузов в сколах, очаги коррозии, кривизны по аркам, сломан передний бампер, коррозия септика

ПРОДАВЕЦ физ.лицо владелец автосалон
 юр.лицо перекупщик площадка

СТАТУС вписан в ПТС на комиссии
 не вписан в ПТС доверенность

ДОКУМЕНТЫ ПТС оригинал свободные поля СТС
 не предоставлены дубликат электронный права

КЛЮЧИ 2 шт. сверка ключ-личинка
 со слов

ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ сервисная книжка заказ-наряды профильные сервис не подтвержденная см. фото

НОМЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ

VIN автомобиля: кузов лоб.стекло бирка/стикер на стойке см.фото
 № двигателя: соответств не соответств коррозия требуется доп.проверка см.фото
 № рамы: соответств не соответств коррозия требуется доп.проверка см.фото

КОММЕНТАРИИ*и ДВС необходимо заменить***МОТОРНЫЙ ОТСЕК**

Двигатель: норма нарушение герметичности посторонний звук износ масла ремонт см.фото
 Навесное оборудование: норма нарушение герметичности посторонний звук износ ремонт см.фото
 Состояние радиаторов: норма нарушение герметичности повреждения сот загрязнение ремонт см.фото
 Пластиковые детали: норма есть повреждения ремонт см.фото
 Состояние ЛКП: норма следы коррозии окрас ремонт см.фото

КОММЕНТАРИИ*Телевизор не работает, вся передняя часть ржавая***СОСТОЯНИЕ САЛОНА**

Обшивка дверей: норм дефекты загрязнение см.фото Приборная панель: норм дефекты см.фото
 Сиденья: норм дефекты загрязнение см.фото Акустика: норм дефекты см.фото
 Потолок: норм дефекты загрязнение см.фото Кондиционер: норм дефекты см.фото
 Пластиковые эл-ты: норм дефекты загрязнение см.фото Эл-ты управления: норм дефекты см.фото
 Руль: норм дефекты загрязнение см.фото

КОММЕНТАРИИ*нужна химчистка, царапины на панели, задние ремни не возвращаются.***СОСТОЯНИЕ БАГАЖНИКА**

Обшивка багажника: норм повреждение загрязнение ремонт см.фото
 Запасное колесо есть нет докатка полноразмерное см.фото
 Инструменты есть нет см.фото

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

производилась не производилась

ошибки ДВС:	<input type="checkbox"/> нет	<input checked="" type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<i>догас датчик</i>
Коробка:	<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	
ABS/ESP:	<input type="checkbox"/> нет	<input checked="" type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<i>комесные датчики вернут</i>
Безопасность	<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	
Доп. блоки управления	<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	
Соответствие пробега	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не подтвержден		

КОММЕНТАРИИ*Пробег и по истории, и по состоянию автомобиля для автоинспек.***ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР)**

рекомендация к детальному осмотру на подъемнике

Передняя ось: есть замечания см.фото нет замечаний
 Задняя ось: есть замечания см.фото нет замечаний

КОММЕНТАРИИ*посторонний шум***ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Противоугонная система штатная автозапуск механическая блокировка см.фото
 Дополнительная защита ДВС/АКПП/РКП Автономный подогреватель см.фото

*Есть сигнализация, но она отключена, брешков нет.***ТЕСТ ДРАЙВ**

производился в полном объеме не производился не в полном объеме

НАРЕКАНИЯ есть нет ДВС коробка ходовая часть рулевое управление

КОММЕНТАРИИ*посторонний вибрацион на кузове, слабая динамика, посторонние шумы в подвеске.***РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ**

Замена лобового стекла Тех.обслуживание автомобиля Замена АКБ

*подключить ПТВ, обслужить ДВС, заменить подушки ДВС, заменить колес, передний балласт, кнопки ЭСП,***РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ**

рекомендую не рекомендую рассмотреть к приобретению требуются доп.проверки

КОММЕНТАРИИ*Машина на грани ресурса, после ДТП, имеет серьезные вложения.***СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ**

до торга после торга

оценочная

С диагностикой автомобиля ознакомлен и согласен с его состоянием. Я понимаю, что состояние автомобиля и информация по диагностике актуальна только на момент осмотра.

подпись

Ф.И.О